

# ILMAVESILÄMPÖPUMPUN ULKOYKSIKÖN KORJAUSRAPORTTI

## KOHDE JA ULKOYKSIKKÖ

Omakotitalo  
Kiinteistö 445-2-6-9  
Kankurinkatu 19 Parainen



Kuva 1 Ulkoyksikön sijoitus omakotitalon päädyssä



Kuva 2 Ulkoyksikön kilpitarra

Ulkoyksikkö on sijoitettu talon pätyyn kuvan 1 mukaisesti. Ulkoyksikössä on kuvan 2 kilpitarra. Ulkoyksikön Daikin ERLA14DAW1 tekniset tiedot on ilmoitettu valmistajan sivuilla [https://www.daikin.fi/fi\\_fi/tuotteet/product.table.html/ERLA11-14DW1.html](https://www.daikin.fi/fi_fi/tuotteet/product.table.html/ERLA11-14DW1.html) ja tekninen esite on ladattavissa osoitteessa: [https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/catalogues/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/erla11-16dv/Daikin%20Altherma%203%20R%20-%20ERLA-D%20series\\_Product%20catalogue\\_ECPEN22-738A\\_English.pdf](https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/catalogues/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/erla11-16dv/Daikin%20Altherma%203%20R%20-%20ERLA-D%20series_Product%20catalogue_ECPEN22-738A_English.pdf).

Valmistajan ilmoituksen mukaan laite alittaa äänitasovaatimukset asennettaessa laite 4m päähän toisen kiinteistön rajasta.

## KORJAUSTOIMENPITEET 10.2.2025

Kohteen ilma-vesilämpöpumppu on huollettu tänään 10.2.2025 Daikinin valtuuttaman huoltajan Teppo Puurusen toimesta. Laitteesta löytyi selkeä vika asennuksessa. Laitteen kompressorin kuljetustuki oli jäänyt yhteen kompressorin jalkaan paikoilleen. Tämä aiheutti kasvaneen äänitason laitteen käydessä ja ilmeisemmin aiemmat puhaltimen irtoamisen ja peltikuorien ruuvien löystymisen. Laitteen äänitaso laski 5db verrattuna ennen tuen poistoa. Laite on asetettu hiljaiseen käyntitilaan yö ajaksi varmistamaan vaaditun äänitason alitus.

Turussa 10.2.2025



Simo Nurmi  
LVI-suunnittelija  
p. 0440-980436  
simo.a.nurmi@gmail.com  
LVI-Sisu Oy